

Paradox SP / MG rendszerek hiba kijelzője

A rendszer figyeli a hiba eseményeket, valamint jelentheti a távfelügyeletnek. Ha hiba áll fent a riasztórendszerünkben, a [TBL] gomb világít. A rendszer szerelője beállíthatja úgy a kezelőt, hogy 5 másodpercenként csipogjon, amikor újabb hiba jelentkezik. A csipogás nyugtázható a hiba megtekintésével, majd a [CLEAR] gomb megnyomásával.

Hogyan tekinthetők meg a Hibák?

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A [TBL] gomb villogni kezd és a hibához tartozó szám világít (kivéve K32LCD esetén).
2. Olvassa el a hibaleírásokat a Hiba táblázatban.
3. Ha tartozik almenü a hibaleíráshoz nyomja meg a hozzátartozó gombot a táblázat szerint.
4. A [CLEAR] gombbal kilép és nyugtázza a csipogást.
5. Hiba esetén értesítse telepítőjét vagy távfelügyeletét.

Gomb	Hiba főmenü	Gomb	Hiba almenü
1	Rádiós érzékelő gyenge akku	1-32	Érzékelő gyenge akku
2	Táphiba	1	Gyenge / nincs akku a riasztóközpontban
		2	230V hiba a riasztóközpontban (áramszünet)
		3	AUX túlterhelés a riasztóközpontban
		4	Rádiós kezelő táphiba
		5	Rádiós kezelő akku hiba
		6	Rádiós átjátszó táp hiba
		7	Rádiós átjátszó akku hiba
		8	Rádiós sziréna táp hiba
		9	Rádiós sziréna akku hiba
3	Sziréna hiba	1	Sziréna lecsatlakozott a riasztóközponttól
		2	Túlterhelés a riasztóközponton
4	Kommunikációs hiba	1	Telefonvonal figyelés hiba
		2	Nem kommunikál az 1. távfelügyeleti telefonszámmal a riasztóközpont
		3	Nem kommunikál a 2. távfelügyeleti telefonszámmal a riasztóközpont
		5	Nem kommunikál hang telefontal a riasztóközpont
		6	Nem kommunikál PC-vel a riasztóközpont
		7	Nem kommunikál az 1. vagy a 2. IP vevő (GPRS)
		8	Nem kommunikál az 1. vagy a 2. IP vevő (IP)
		9	Nincs GSM szolgáltatás
		10	Nincs IP modul szolgáltatás
		STAY	GSM RF zavar
		OFF	IP vevő nem regisztrált (IP/GPRS)

5	Szabotázs / érzékelő vezeték hiba	1-32	Érzékelő szabotázs vagy vezeték hiba
6	Modul szabotázs hiba	1	2WPGM
		2	Kezelő BUS hiba
		3	ZX8 BUS modul hiba
		4	RTX3 BUS modul hiba
		5	Rádiós sziréna hiba
7	Tűzhurok hiba	1-32	Érzékelő tűzhurok hibában van
8	Óravesztés	-	Dátum / idő pontatlan
9	Rádiós érzékelő felügyelet vesztés	1-32	Érzékelő száma
		STAY	RF zavar hiba
0 (10)	Modul felügyelet vesztés	1	2WPGM
		2	Kezelő hiány (955 szekcióban törölhető)
		3	ZX8 BUS modul
		4	RTX3 BUS modul
		5	Rádiós kezelő
		6	Rádiós átjátszó / jeltovábbító
		7	-
		8	VDMP3 hangmodul
		9	PCS sorozat
		10	IP150
		STAY	Rádiós sziréna
16	Kezelő hiba (csak K32, K32RF, K37, K38, K35)	-	-
17	Központ frissítése V3.2 vagy újabb verzióra (csak K37)	-	-
SLEEP	Kezelő hiba (csak K636, K10V/H))	-	-

**Bármivel, bármikor, bármi megtörténhet!
Mi azért dolgozunk, hogy Ön legyen a kivétel!**

+36 70 750 0 750